



## Wichtige Informationen zur Software-Aktualisierung COGNIS 100-D TELIGEN 100

Bevor Sie dieses Aggregat abfragen, überzeugen Sie sich davon, dass die Applikationssoftware Modell 2868 mit der Version 1.03 oder neuer auf Ihrem Programmiergerät (PRM) installiert ist. Wenn das Aggregat mit einer älteren Version der Software abgefragt wird, könnte das PRM ungültige Parameterwerte auslesen.

Wenn die neue Software-Version eingesetzt wird, informiert das PRM Sie in einer Meldung darüber, dass die Einstellungen des Aggregats nicht angezeigt werden können. Beim Schließen des Meldungs-Fensters werden alle programmierbaren Parameter automatisch auf Standardwerte zurückgesetzt. Das PRM fragt das Aggregat erneut ab, um sicherzustellen, dass die Standardwerte erfolgreich übernommen wurden.

Nachdem die Standardwerte übernommen wurden, überprüfen Sie die Werte und programmieren Sie die Aggregat-Einstellungen auf die klinisch angemessenen Werte für Ihren Patienten. Die Funktion „Post-Schock-Stimulationsverzögerung“ können Sie nicht ändern; sie ist dauerhaft von 2,25 Sekunden auf 3 Sekunden festgesetzt worden.

Wenn dies wiederholt vorkommt, nehmen Sie Kontakt zu Boston Scientific auf.

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.  
All rights reserved.  
358009-002 DE 06/08

