



Information importante relative à la mise à jour logicielle COGNIS 100-D TELIGEN 100

Avant d'interroger ce générateur d'impulsions, vérifiez que la version 1.03 ou ultérieure du logiciel est installée sur le PEM modèle 2868. Si le générateur est interrogé avec une version antérieure du logiciel, le PEM risque de détecter des valeurs de paramètres non valides.

Si cela se produit, le PEM fait apparaître un message indiquant que les paramètres du générateur d'impulsions n'ont pas pu être affichés. À la fermeture de la fenêtre du message, tous les paramètres programmables reprennent automatiquement leurs valeurs par défaut et le PEM réinterroge le générateur d'impulsions pour s'assurer que les valeurs par défaut ont été correctement rétablies.

Une fois les valeurs par défaut rétablies, passez en revue les paramètres du générateur d'impulsions et, le cas échéant, reprogrammez-les de sorte qu'ils soient, d'un point de vue clinique, appropriés à votre patient. Vous ne serez pas en mesure de reprogrammer le délai de stimulation post-choc, dont les 2,25 secondes seront irrémédiablement remplacées par 3 secondes.

Si cette situation persiste, veuillez contacter Boston Scientific.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA
1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium
1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.
358009-003 FR 06/08

