



Importanti informazioni per l'aggiornamento del software COGNIS 100-D TELIGEN 100

Prima di interrogare questo generatore di impulsi, verificare di avere l'applicativo software del PRM Modello 2868, versione 1.03 o successiva installata sul PRM. Se il generatore di impulsi viene interrogato con una versione precedente del software, il PRM potrebbe rilevare valori di parametri non validi.

In tal caso, il PRM visualizzerà un messaggio ad indicare che è impossibile visualizzare le impostazioni del generatore di impulsi. Alla chiusura della finestra del messaggio, tutti i parametri programmabili verranno automaticamente programmati ai valori predefiniti e il PRM reinterrogherà il generatore di impulsi per garantire che i valori predefiniti sono stati programmati correttamente.

Dopo aver impostato i valori predefiniti, rivedere e, se necessario, riprogrammare le impostazioni del generatore di impulsi affinché siano clinicamente appropriate per il paziente. Non sarà possibile riprogrammare il Ritardo di Stimolazione Post Shock, che verrà modificato permanentemente da 2,25 secondi a 3 secondi.

Se il problema continua a verificarsi, contattare Boston Scientific.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358009-005 IT 06/08

