



Viktig information om uppdatering av programvara COGNIS 100-D TELIGEN 100

Innan denna pulsgenerator interogas ska du kontrollera att du har modell 2868 PRM programvara version 1.03 eller senare installerad på programmeraren. Om pulsgeneratoren är interogerad med en tidigare version av programvaran kan programvaran detektera ogiltiga parametervärden.

Om detta inträffar kommer programmeraren att visa ett meddelande som talar om att pulsgeneratorns inställningar inte kunde visas. När meddelandefönstret stängs kommer alla programmerbara parametrar att automatiskt programmeras till standardvärden och programmeraren kommer åter att interogera pulsgeneratoren för att säkerställa att de standardvärdena har programmerats.

När standardvärdena har ställts in ska de pulsgeneratorns inställningar granskas och, vid behov, omprogrammeras så att de stämmer med de medicinskt korrekta värdena för din patient. Du kommer inte att behöva programmera om Post-chock-stimulationsfördröjning, som permanent kommer att ändras från 2,25 sekunder till 3 sekunder.

Om detta fortsätter att inträffa ska du kontakta Boston Scientific.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358009-007 SV 06/08

