



## Σημαντικές Πληροφορίες Σχετικά Με Την Ενημέρωση Λογισμικού COGNIS 100-D TELIGEN 100

Πριν την ανάκτηση δεδομένων από αυτή τη γεννήτρια ερεθισμάτων, επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει στον PRM την εφαρμογή λογισμικού PRM Μοντέλο 2868, έκδοση 1.03 ή μεταγενέστερη. Εάν η γεννήτρια ερεθισμάτων υποβληθεί σε ανάκτηση δεδομένων με παλαιότερη έκδοση του λογισμικού, ενδέχεται ο PRM να ανιχνεύσει μη έγκυρες τιμές παραμέτρων.

Εάν συμβεί αυτό, ο PRM θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι δεν μπορούν να προβληθούν οι ρυθμίσεις της γεννήτριας ερεθισμάτων. Κλείνοντας το παράθυρο του μηνύματος, όλες οι προγραμματιζόμενες παράμετροι θα προγραμματιστούν αυτόματα στις προεπιλεγμένες τιμές και ο PRM θα επαναλάβει την ανάκτηση δεδομένων από τη γεννήτρια ερεθισμάτων για να διασφαλίσει ότι οι προεπιλεγμένες τιμές προγραμματίστηκαν με επιτυχία.

Μόλις ρυθμιστούν οι προεπιλεγμένες τιμές, αξιολογήστε, και, εάν χρειάζεται, επαναπρογραμματίστε τις ρυθμίσεις της γεννήτριας ερεθισμάτων ώστε να είναι κλινικά κατάλληλες για τον ασθενή σας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίσετε την παράμετρο Post-Shock Pacing Delay (Καθυστέρηση Βηματοδότησης Μετά Την Εκκένωση), η οποία θα μεταβληθεί μόνιμα από τα 2,25 δευτερόλεπτα στα 3 δευτερόλεπτα.

Εάν αυτό συνεχίσει να συμβαίνει, επικοινωνήστε με την Boston Scientific.

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.  
All rights reserved.

358009-008 EL 06/08

